消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

News Release

平成２４年５月８日

# 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　３件
（うち石油給湯機１件、石油ストーブ（開放式）１件、ガス栓（都市ガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　８件
（うち電気ケトル２件、エアコン（室外機）２件、
食器洗い乾燥機（ビルトイン式）１件、投げ込み式湯沸器１件、ＩＨ調理器１件、
電気こんろ１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　１６件
（うち靴２件、除雪機（歩行型）１件、温水洗浄便座２件、電気洗濯乾燥機２件、
ウォーターサーバー１件、食器乾燥機１件、オーブントースター１件、
延長コード１件、テレビ（ビデオ一体型）（ブラウン管型）１件、
電気冷蔵庫１件、介護ベッド用手すり１件、電気冷凍庫１件、
ヘアドライヤー１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件
該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項
これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号A201000054、A201000460、A201000975、A201100061、A201100243、A201100317、及びA201200092を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項

(1)株式会社津田商事が輸入した投げ込み式湯沸器について（管理番号A201100061）

①事故事象について

株式会社津田商事が輸入した投げ込み式湯沸器から発煙、出火し、当該製品が焼損、周辺が汚損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、安全装置（フロートスイッチ等の過熱防止機能）が適切に働かず、発煙、出火したものと考えられます。

なお、事業者では、追加安全装置（電極式水感スイッチ）を無償配布する措置をとっており、本件の使用者にも配布されていましたが使用されていませんでした。

②再発防止策について

同社は、対象機種（下記③）について、平成１９年５月８日に新聞社告を掲載し、また、ホームページでの情報掲載等により、注意喚起を行うとともに、平成１９年５月２０日から追加安全装置（電極式水感スイッチ）を無償配布する措置をとっています。

③対象製品等：機種・型式、販売期間、改修対象台数

| 機種・型式 | 販売期間 | 改修対象台数 |
|---|---|---|
| ＴＳＥ－２２－Ｔ（ＨＩ） | 平成１６年１１月～平成１８年２月 | １０，４６８ |
| 合　　計 | | １０，４６８ |

改修率　　７１．８％（平成２３年１２月２０日現在）

対象製品の確認方法

| | |
|---|---|
| 品名 | ハイパワー風呂ポット |
| 品番 | TSE-22-T(HI) |
| 定格消費電力 | 700W |

（S-JQA認証番号 JQ10452-2）

④消費者への注意喚起
　対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う追加安全装置（電極式水感スイッチ）の無償提供を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。
　また、配布された追加安全装置は必ず使用してください。

（株式会社津田商事の問合せ先）
電　話　番　号：０１２０－２８－６１８８
受　付　時　間：９時～１７時３０分（土・日・祝日を除く。）
ホームページ：http://www.tsudatrd.net/info.html

(2)松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）が製造した電気こんろについて（管理番号A201200092）
　※（株式会社日立ハウステック（現　株式会社ハウステック）製ミニキッチン「ＫＭ－９０３Ｓ」に組み込まれたもの）
①事故事象について
　松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）が製造した電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生しました。
　当該事故の原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物（紙類等）に引火したものと考えられます。

②再発防止策について
　小型キッチン等に組み込まれた電気こんろ（つまみが飛び出しているもの）については、身体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者において、つまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。
　さらに、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー１３社は、平成１９年６月２０日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、１００%改修を目指した「一口電気こんろ」の抜本的対策を、平成１９年７月３日及び同年７月３１日に公表し、改修を進めています。
　また、同様のスイッチ構造を持つ、当該製品を含む「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」については、平成１９年８月１日に改修対象に加え、新聞社告を掲載し、また、新聞折り込みチラシの配布を全国で展開する等改修を進めています。
　なお、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールを届けたり直接訪問を行ったものの、留守であったり、返信がなかったために改修が出来なかったものから火災事故が発生したケースもあります。

※一口電気こんろ
　改修対象台数　５３０，４０１台（全社合計）
　改修率　　９５．７%（平成２４年３月３１日現在）

※上面操作一口電気こんろ
　改修対象台数　　６０，９６９台（全社合計）
　改修率　　７２．６%（平成２４年３月３１日現在）

※複数口電気こんろ
　改修対象台数　１４７，７００台（全社合計）

改修率　　６９．１％（平成２４年３月３１日現在）

③消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品について、火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、身体や荷物が触れてしまうと気がつかないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様においては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

消費者の皆様及び当該製品を設置するアパート等を所有又は管理されている皆様においては、製造事業者等が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

（パナソニック株式会社の問合せ先）
電 話 番 号：０１２０－３９１－３９１

（株式会社ハウステックの問合せ先）
電 話 番 号：０１２０－５２４－８５２

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問合せ先）
電 話 番 号：０１２０－３５５－９１５
受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日を除く。）
ホームページ：http://www.denki-konro.jp/

（本発表資料の問合せ先）
消費者庁消費者安全課
（製品事故情報担当）　担　当：中嶋、川舩（かわふね）
電　話：03-3507-9204（直通）
ＦＡＸ：03-3507-9290

（株式会社津田商事が輸入した投げ込み式湯沸器についての発表資料に関する問合せ先）
（松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろの発表資料に関する問合せ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：宮下、古田、長沼　　電　話：03-3501-1707（直通）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　紙

## 1．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201200082 | 平成24年4月2日 | 平成24年4月26日 | 石油給湯機 | IB-34 | 株式会社長府製作所 | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。 | 静岡県 | 製造から20年以上経過した製品<br>事業者が事故を認識したのは、4月16日 |
| A201200088 | 平成24年4月15日 | 平成24年4月27日 | 石油ストーブ（開放式） | RS-S23A | 株式会社トヨトミ | 火災<br>死亡1名<br>軽傷1名 | 建物を全焼、1名が死亡、1名が負傷する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府 | |
| A201200091 | 平成24年3月25日 | 平成24年5月1日 | ガス栓（都市ガス用） | G56 | 光陽産業株式会社 | 火災 | 当該製品が設置された部屋で消灯したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の閉止部に隙間が生じて漏洩したガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | 製造から30年以上経過した製品<br>事業者が事故を認識したのは、4月23日<br>3月27日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故<br>4月5日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |

## 2．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201000054 | 平成22年4月3日 | 平成22年4月15日 | 電気ケトル | G-3058 | 株式会社アサヒ<br>（輸入事業者） | 火災 | 当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品を焼損した。<br>事故原因は、当該製品の温度過昇防止装置がスイッチレバーと連動する構造であったため、電源コードがスイッチレバーと取っ手の間に挟まるなどしてスイッチレバーがオンのままになって、温度過昇防止装置が機能せずに空焚きとなり、ヒーターが過熱し出火に至ったものと考えられる。なお、当該製品の取扱説明書には、「使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く」旨、記載されている。<br>事業者は、平成23年5月31日からホームページでスイッチ部分の周囲には触れるような物がない事を確認するなどの使用上の注意喚起を行っている。 | 大阪府 | 平成22年4月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201000460 | 平成22年8月22日 | 平成22年8月30日 | エアコン（室外機） | AO22RHR | 株式会社富士通ゼネラル | 火災 | 当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品を焼損した。<br>事故原因は、長期使用（17年）によりコンデンサー内部の絶縁性能が低下したため、コンデンサー内部で発熱し、出火に至ったものと考えられる。当該製品の取扱説明書には、「冷えが悪いときはエアフィルターの汚れ等をチェックし、それでも異常があるときは電源プラグを抜き販売店に連絡する」旨記載されているが、当該製品を故障状態で使用を継続していたことも事故に影響していると考えられる。 | 石川県 | 平成22年9月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201000975 | 平成23年2月9日 | 平成23年2月18日 | 食器洗い乾燥機（ビルトイン式） | NP-3000M | 松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社） | 火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。<br>事故原因は、長期使用（約15年）によりドア開閉レバーブロックの固定部が破損したことで、ドアに取り付けられたマイクロスイッチ端子部に外力が加わり、接触不良が生じて異常発熱し、出火に至ったものと考えられる。なお、事故以前からドア開閉レバーブロックがぐらつくなどの支障があるにも関わらず、使用を継続していたことも事故に影響していると考えられる。 | 愛知県 | 平成23年2月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201100061 | 平成23年3月18日 | 平成23年4月22日 | 投げ込み式湯沸器 | TSE-22-T(HI) | 株式会社津田商事（輸入事業者） | 火災 | 当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺が汚損した。<br>事故原因は、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、安全装置(フロートスイッチ等の過熱防止機能）が適切に働かず、発煙、出火したものと考えられる。<br>なお、事業者は、平成19年5月20日から、追加安全装置(電極式水感スイッチ)を無償配布する措置をとる旨を新聞社告し、同時に同社ホームページでも呼び掛けている。本件の使用者にも無償配布されていたが使用されていなかった。 | 埼玉県 | 平成23年4月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの<br>平成19年5月8日からリコールを実施（特記事項を参照）<br>改修率　71.8% |
| A201100243 | 平成23年6月27日 | 平成23年7月5日 | エアコン（室外機） | CU-X226A | 松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社） | 火災 | 当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。<br>事故原因は、当該製品内部にある、制御基板を保護する樹脂ケースの難燃添加剤として使用されている赤リンのコーティング処理が適切でなかったため、赤リンが高温高湿環境下でリン化合物となりブリードアウト（浮き出る）し、制御基板の一部に付着したことによりトラッキングが起き発熱し、焼損に至ったものと考えられる。 | 広島県 | 平成23年7月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201100317 | 平成23年7月17日 | 平成23年8月1日 | IH調理器 | S-128 | コーナン商事株式会社<br>（輸入事業者） | 火災 | 当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。<br>事故原因は、内部基板の電源入力部のファストン端子部のハンダ割れ等の不具合により接触不良が生じたものと考えられるが、当該部品の焼損が著しいことから原因の特定には至らなかった。 | 大阪府 | 平成23年8月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201200092 | 平成24年4月17日 | 平成24年5月1日 | 電気こんろ | HK-1102（株式会社日立ハウステック（現　株式会社ハウステック）製ミニキッチン「KM-903S」に組み込まれたもの） | 松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社） | 火災 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。<br>事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物（紙類等）に引火したものと考えられる。 | 東京都 | 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施（特記事項を参照）<br>改修率　95.7% |
| A201200098 | 平成24年4月7日 | 平成24年5月2日 | 電気ケトル | SEK-100 | 株式会社オークセール<br>（輸入事業者） | 火災 | 当該製品の電源を入れてもついたり、つかなかったりしたため、スイッチの入切や電源コードの抜差しを繰り返したところ、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 東京都 | 事業者が事故を認識したのは、4月23日 |

## ３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201200079 | 平成24年4月6日 | 平成24年4月26日 | 靴 | 重傷1名 | 当該製品を履いて歩行中、当該製品右側の靴紐が切れ、引っ掛かり転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。 | 奈良県 | 事業者が事故を認識したのは、4月16日 |
| A201200080 | 平成24年4月11日 | 平成24年4月26日 | 除雪機（歩行型） | 重傷1名 | 当該製品を使用中、排雪口に詰まった雪を取り除こうとしたところ、右手を負傷した。取扱説明書で禁止している排雪口に手を入れて雪を取り除こうとしていた状況を含め、現在、原因を調査中。 | 青森県 | |
| A201200081 | 平成24年4月15日 | 平成24年4月26日 | 温水洗浄便座 | 火災 | 店舗で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 岡山県 | 4月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A201200083 | 平成24年4月2日 | 平成24年4月26日 | 電気洗濯乾燥機 | 重傷1名 | 当該製品から衣類を取り出すためドアを開けたところ、内ドアが外れ、足に落下し、負傷した。当該製品の内ドアのネジが緩んでいた状況を含め、現在、原因を調査中。 | 佐賀県 | 事業者が事故を認識したのは、4月17日 |
| A201200084 | 平成24年4月17日 | 平成24年4月26日 | 電気洗濯乾燥機 | 火災 | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の電源コードが断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。 | 新潟県 | |
| A201200085 | 平成24年3月31日 | 平成24年4月26日 | 温水洗浄便座 | 火災 | 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 福岡県 | 事業者が事故を認識したのは、4月17日 |
| A201200086 | 平成24年4月6日 | 平成24年4月26日 | ウォーターサーバー | 火災 | 事業所内で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | 事業者が事故を認識したのは、4月9日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 |

## 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故（続き）

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201200087 | 平成24年4月23日 | 平成24年4月27日 | 食器乾燥機 | 火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | |
| A201200089 | 平成24年3月24日 | 平成24年4月27日 | オーブントースター | 重傷1名 | 当該製品で調理後、当該製品のドアを開けたところ当該製品のガラスが割れたため、逃げようとした際、肩を負傷した。現在、原因を調査中。 | 香川県 | 事業者が事故を認識したのは、4月25日<br>4月13日に公表したオーブントースターに関する事故（A201200027）と同一 |
| A201200090 | 平成24年3月30日 | 平成24年5月1日 | 延長コード | 火災 | 事業所で当該製品に炊飯器を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品と炊飯器の接続状況を含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | 事業者が事故を認識したのは、4月20日 |
| A201200093 | 平成23年3月21日 | 平成24年5月1日 | テレビ（ビデオ一体型）（ブラウン管型） | 火災 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | 事業者が事故を認識したのは、4月20日<br>4月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A201200094 | 平成24年4月24日 | 平成24年5月1日 | 電気冷蔵庫 | 火災 | 店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | |
| A201200095 | 平成24年4月21日 | 平成24年5月1日 | 介護ベッド用手すり | 重傷1名 | 施設で当該製品のすき間に利用者（90歳代）の左腕が挟まり、負傷した。現在、原因を調査中。 | 埼玉県 | |
| A201200096 | 平成23年7月24日 | 平成24年5月2日 | 電気冷凍庫 | 火災 | 事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | 事業者が事故を認識したのは、4月27日 |

## ３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故（続き）

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201200097 | 平成24年4月22日 | 平成24年5月2日 | 靴 | 重傷1名 | 雨天時に当該製品を履いて歩行中、側溝の鉄板部で滑って転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | |
| A201200099 | 平成24年4月20日 | 平成24年5月2日 | ヘアドライヤー | 火災 | 当該製品を使用後、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 栃木県 | |

## ４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

電気ケトル（管理番号：A201000054）

食器洗い乾燥機（ビルトイン式）（管理番号：A201000975）

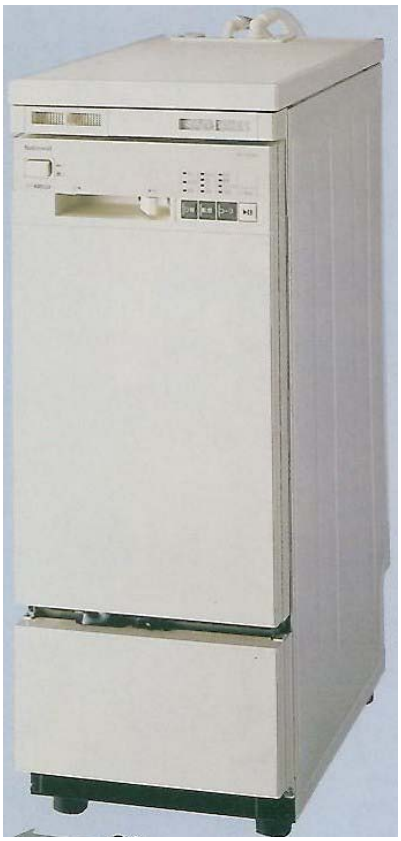

投げ込み式湯沸器（管理番号：A201100061）

エアコン（室外機）（管理番号：A201100243）

ＩＨ調理器（管理番号：A201100317）

電気ケトル（管理番号：A201200098）

# 火災事故防止に向けて 改修のお願い

## 1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。

一口こんろ（前面操作）※写真は富士工業製

ブランド表示はHITACHIまたは、sunwave

一口こんろ（上面操作）

複数口こんろ（前面操作のみ）

### 対象製品 スイッチ部外観例

つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

### 改修済み製品 スイッチ部外観例

周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

| 形式 | 電気こんろメーカー（現社名） | 電気こんろ品番 |
|---|---|---|
| 前面操作一口電気こんろ※1 | サンウエーブ工業 | SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B |
| | 東芝ホームアプライアンス（旧担当会社　東芝コンシューママーケティング株式会社） | BHP-111、BHP-121 |
| | パナソニック アプライアンス社（旧社名　松下電器産業株式会社） | NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102 |
| | 日立アプライアンス | HT-1250、HT-1550、HT-1250T |
| | ハウステック（旧社名　株式会社日立ハウステック） | HK-1102、HK-2102、HT-1250C |
| | 富士工業 | FH-31A、FH-31B（品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。） |
| | 三菱電機 | CR-1201、CR-1201A、CR-1202、CR-1501、CR-1501A、CR-1501B |
| 上面操作一口電気こんろ※1 | サンウエーブ工業 | HT-1290、HT-1500 |
| | 日立アプライアンス | HT-1290、HT-1290T、HT-1500 |
| 複数口電気こんろ※2 | サンウエーブ工業 | SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T |
| | 東芝ホームアプライアンス（旧担当会社　東芝コンシューママーケティング株式会社） | HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W |
| | パナソニック アプライアンス社（旧社名　松下電器産業株式会社） | NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200（※3）、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204CM、NK-2204M、NK-2304、NK-2305、NK-2307 |
| | 日立アプライアンス | HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS |
| | 富士工業 | FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L |

※1.小形キッチンユニット（冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります）に組み込まれています　※2.据置き型・ビルトイン型があります　※3.ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

**【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー（五十音順）】**

クリナップ株式会社、　三協立山アルミ株式会社、　タカラスタンダード株式会社、　パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

## 【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先（五十音順）】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを**無償で改修**いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社
**0120-126-174** http://cleanup.jp/

三協立山アルミ株式会社
**0120-202-436** http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

タカラスタンダード株式会社
**0120-200-805** http://www.takara-standard.co.jp/

東芝ホームアプライアンス株式会社（旧担当会社　東芝コンシューママーケティング株式会社）
**0120-668-401** http://www.toshiba.co.jp/tha/

株式会社ハウステック（旧社名　株式会社日立ハウステック）
**0120-524-852** http://www.housetec.co.jp/

パナソニック株式会社 アプライアンス社（旧社名　松下電器産業株式会社）
**0120-391-391** http://panasonic.co.jp/

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社（旧社名　松下電工株式会社）
**0120-116-484** http://panasonic-denko.co.jp/

日立アプライアンス株式会社
**0120-256-557** http://www.hitachi-ap.co.jp/

富士工業株式会社
**0120-500-621** http://www.fjic.co.jp/

三菱電機株式会社
**0120-099-506** http://www.mitsubishielectric.co.jp/

株式会社 LIXIL（製造　サンウエーブ工業株式会社）
**0120-190-530** http://www.sunwave.co.jp/

**フリーダイヤル受付時間 9:00～17:00 （土、日、祝日を除く）**

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

**小形キッチンユニット用電気こんろ協議会**　**0120-355-915**　メールアドレス　dkk.jimu@denki-konro.jp

http://www.denki-konro.jp/

J